

작업 중 석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	을지로입구역
현장 소재지	서울시 중구 을지로 42 을지로입구역
측정의뢰자	(주)한국카스코

2. 측정기간 - 2016 년 5 월 11 일 (1 일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
최대은	대기환경기사	15202140586X	측정책임자
이지혜	관련학과 졸업	-	분석책임자

4. 석면건축자재 [길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)] - 첨부 1

5. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
------	-------	-------------	------

첨부 2


6. 측정 지점 위치(도식도) - 첨부 3

7. 측정 사진 - 첨부 4

「석면안전관리법」 제 28 조제 2 항 및 같은 법 시행규칙 제 39 조제 2 항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2016 년 5 월 11 일

주식회사 로스피코리아

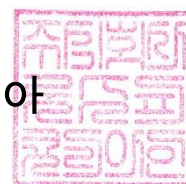

사업주 (주)한국카스코 귀중

첨부 1

4. 석면건축자재 [길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)]

No.	위치	석면건축자재	석면종류 및 함유량	면적 (m²)
1	지하 2층 천장 및 벽	분무재	백석면 1~4%, 갈석면 1%, 트레몰라이트 2%	90
합계				90

※ 5월 11일 : 지하 2층 천장 및 벽 벽 석면 해체, 정리 작업 진행.

첨부 2

5. 측정 결과

측정일 : 2016년 5월 11일

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선1	0.000	—
A-2	부지경계선2	0.001	—
A-3	부지경계선3	0.001	—
A-4	부지경계선4	0.000	—
A-5	위생설비 입구 (지하 2층 내선 승강장)	0.002	—
A-6	음압기1 (지하 2층 내선 승강장)	0.002	—
A-7	음압기2 (지하 2층 열차 통로)	0.004	—
A-8	작업장 주변 실내 (지하 1층 역무실 앞)	0.003	—
A-9	폐기물 보관지점	0.001	—